 


ARXV
LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 293
2 april 1968



293 Gäller:

Flygplan typ CESSNA 150G och 150H

med serienr 15064533
t o m 15067891

CESSNA F150G
med serienr 68
t o m 219

CESSNA F150H
med serienr 0220, 0223,
0224, 0226, 0228, 0229,
0231 t o m 0234, 0237
t o m 0241, 0243 och
0244.

Tid för åtgärd: Före nästa flygning.

Åtgärd: MODIFIERING alternativt DEMONTERING AV HANDSKFACK

Det har utomlands inträffat att manövrering av höjd-
rodret hindrats på grund av att styrkolonnens kedja
gått emot handskfacket. Därför skall handskfacket de-
monteras eller modifieras enligt Cessna brev 71/9897/BP
av den 21/11 1967. Detta brev har av SAAB AB utgivits
som Cessna Service Meddelande Nr 1 den 24/11 1967.

Datum för
ikraftträdande: 8 april 1968.

- Referens:
1. FAA Airworthiness Directive 67-31-4.
 2. Bureau Veritas Consigne De Navigabilité 67-44-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med
denna anvisning, skall införas i flygplanets rese-
dagbok och journalkort med hänvisning till denna luft-
värdighetsanvisnings nummer.