

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnöret - ESSSYA
Komm - CIVIL AIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 299
3 juli 1968



299 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A
med serienummer t o m 8050

Tid för åtgärd: Inom 200 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA, dock senast den 1.10.1968.

Åtgärd: UTBYTE AV BACKVENTIL I BRÄNSLESYSTEMET

Om backventilen i bränslefiltrets urluftningsventil ej tätar helt då båda tankpumparna inte är i funktion kan luft inkomma i motorns bränslesystem. För att undvika detta skall backventil P/N 446-4D1-6 bytas ut mot backventil P/N 496-4D1-2 enligt AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-15.

Datum för
ikraftträdande: 12 juli 1968.

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-101/A.B. 206 A-8.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.