 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 309

30 augusti 1968



X 309 Gäller:

PA

Propeller typ Mc Cauley

D3A32C79 och C79-A/82NK
med serienr 650000 t o m 660000

3AF32C87 och C87-A/82NC
med serienr 660000 t o m 670446

D3A32C90 t o m C90-B/82NC
med serienr 660000 t o m 670855

Anm: Propellrar av ovannämnda typer kan förekomma på bl a följande flygplantyper.

Cessna 206, U206 och TU206 serier

Cessna 320E, 401 och 402

Bellanca 17-30 och

Navion A-G med motor typ Continental IO-520

Tid för åtgärd: Vid nästa översyn eller större reparation efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: BYTE AV NAVHUS

Sprickor har i flera fall konstaterats i navhus till rubricerade typer av propellrar. Byte till förstärkta navhus (- "J" - stämplade) skall därför utföras enligt Mc Cauley Industrial Corporation Service Bulletin No 70.

Datum för ikraftträdande: 6 september 1968

Referens: Mc Cauley Industrial Corporation Service Bulletin No 70

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.

mm