

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 312
6 sept 1968



X 312 Gäller:

Motor typ LYCOMING

VO, IVO-360 serier,

✓ VO, TVO-435 serier

✓ IGSO-480 serier utom
model IGSO-480-A1D6,
-A1E6 och -A1G6

✓ VO, IVO, TIVO-540 serier

som är försedda med hy-
drauliska ventillyftare
P/N 76289

Tid för åtgärd: Efter ikraftträdandet av denna LVA enl punkt A, B och C nedan.

Åtgärd: BYTE AV VENTILLYFTARE

För att minska nötningen av ventilerna skall ventillyftare P/N 76289 bytas ut mot ventillyftare P/N 78289 inom flygtid enl nedan.

- A. Inom 50 flygtimmar på motorer av model TVO-435, VO-540, IVO-540 och TIVO-540 serier.
- B. Före uppnådda 650 flygtimmar vad beträffar motorer av model VO-360, VO-435 och IGSO-480 serier, som har en flygtid understigande 600 h efter tillverkning eller senaste grundöversyn.
- C. Inom 50 flygtimmar på motorer av model VO-360, IVO-435 och IGSO-480 serier, som har en flygtid av 600 h eller mera efter tillverkning eller grundöversyn.

Avco Lycoming Division Service Bulletin No 314 (f n utgåva 314 A) innehåller förteckning över de motorer som berörs av utbyte enl ovan.

Datum för
ikraftträdande: 13 september 1968.

Referens: FAA Airworthiness Directive 68-8-8.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i motorjournal och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.