 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 319
23 september 1968



X 319 Gäller: Flygplan typ DORNIER Do 28 B - 1
med serienr upp t o m 3091

PA

Tid för åtgärd: Efter ikraftträdandet av denna LVA enligt punkt A, B och C nedan.

Åtgärd: INSPEKTION och UTBYTE AV LINTRUMMA

Vid hastiga förändringar i väderlekstemperaturen - särskilt då den undre temperaturgränsen sjunker under -20°C - finns risk för uppkomst av sprickor i lintrumman som ingår i manöversystemet för omställning av stabilisatorn. Därför skall följande åtgärder vidtagas.

- A Inom 10 flygtimmar skall - utom i de fall modifiering enligt Dornier Service Bulletin No 28-33 redan införts - lintrumman (svart version) inspekteras visuellt beträffande ev förekomst av sprickor. Konstateras sprickbildning skall lintrumman bytas före flygning.
- B Inspektion enligt punkt A ovan skall upprepas vid intervall om högst 100 flygtimmar tills modifiering enligt punkt C nedan införs.
- C Senast den 31 december 1968 skall ny typ av lintrumma, P/N 28 417 - 08H03 (~~grå~~ version) införas enligt under punkt A ovan nämnd bulletin.

Datum för
ikraftträdande: 27 september 1968

av lättmetall
(90% yttbehandling)

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68 - 5

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och jour-nalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.

*) uppgift från CBU den
7.1.69