 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 324
27 september 1968



X 324

Gäller:

Flygplan typ DORNIER Do 28 B-1

med serienr upp t o m 3078

Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

BYTE AV LINA FÖR STABILISATOROMSTÄLLNING

Det har vid omställning av stabilisatorn inträffat att trimlinan slirat på lintrumman. Detta har orsakats av att linans medbringare lyfts ur centrumhålet på trumman då linspänningen varit låg, vilket kan inträffa vid stark kyla. Därför skall, såvida åtgärd enligt nedan inte redan utförts, ny typ av lina 28.418 Ho 1 monteras och modifiering i övrigt utföras enligt Dornier Technical Bulletin No 28-27.

Datum för

ikraftträdande: 4 oktober 1968.

Referens:

Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68-7.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.