 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 325
27 september 1968



X 325 Gäller: Flygplan typ DORNIER Do 28 A-1 och Do 28 B-1
med serienr upp till 3092 och nr 3103.

A
Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: MODIFIERING AV INRE BRÄNSLETANKARNAS DRÄNERHUS

På grund av utformningen av bottenskruven i inre bränsle-
tankarnas dränerhus kan den nedre delen av tankarnas lägst
belägna utrymmen inte dräneras genom dränerventilerna.
Därför skall ny bottenskruv 28.717-09 H0 1 införas enligt
Dornier Technical Bulletin No 28-32.

Datum för
ikraftträdande: 4 oktober 1968.

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68-6.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nöd-
vändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luft-
värdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna
anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och
journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsan-
visnings nummer.