


LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

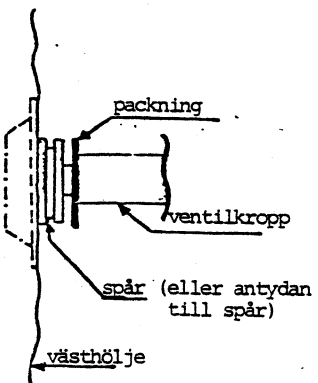

Nödutrustning
FLYTVÄSTAR, LIVBÅTAR - 1C
Upphäver:
FLYTVÄSTAR, LIVBÅTAR - 1B

LVA nr

1022A	Titel: <u>Kontroll av kolsyrepatronens montering</u> Gäller: Flytvästar med kolsyrepatron enligt specifikation MIL-C-601G (Type 1) med tillverkarbeteckning "KM". Denna patron kan ingå som P/N S-1007 i Switlik Parachute Co flytvästar AV2A Type A och CV2A Type A men även i andra typer av flytvästar. Orsak: Det har konstaterats att flytvästar varit försedda med kolsyrepatroner, som ej gått att punktera vid drag i utlösningssanordningen på grund av att kolsyrepatronens ändyta inte bottnat i adaptern. Åtgärd: 1 Kontrollera - om ej redan utfört - att kolsyrepatronens ändyta bottenar i adaptern samt att tätning mellan tätbrickan i adaptern och kolsyrepatronens ändyta erhålles 2 Komplettera underhållsföreskrifterna för berörda flytvästar med lämplig metodinstruktion, som säkerställer att kontroll enligt 1 ovan går att utföra Tid för åtgärd: Vid nästa tillsyn. Dock senast 1981-09-15. Anmärkning: Åtgärd enligt pos 1 får utföras av flygtekniker. Åtgärd enligt pos 2 berör endast underhållsinstans, som har behörighet till underhåll av berörd utrustning. Referens: Materiefelsrapporter till luftfartsverket och inspektionsrapport 1980-04-11-V9/80-1210/55
1876	Titel: <u>Kontroll av ventilenhet.</u> Gäller: Ventilenhet monterade på flytvästar av märket: SWITLIK PARACHUTE COMPANY, INC, alla typer och P/N tillverkade under tiden 1981-06-01-1982-03-22. Åtgärd: Ta bort sexkantmuttern och kolsyreheten och kontrollera om det finns ett spår, eller antydna till spår på den nedre mässing flänsen (se fig). Om spår eller antydna till spår finns skall ventilenheten bytas mot en ny utan spår, enligt anvisningarna i angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1983-04-11. Vid nästa översyn, dock senast 1985-02-28. Underlag: Switlik Parachute Company. Inc Service Bulletin 25-00-16. Referens: FAA AD 83-01-06. 

1983-05-30

