

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 344
7 februari 1969



344 Gäller: Flygplan typ NAVION
t o m modell NAVION H

Tid för åtgärd: Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA
samt vid varje efterföljande 100-timmars tillsyn.

Åtgärd: INSPEKTION OCH EVENTUELLT UTBYTE AV HÄVARM TILL
SIDRODER

För att förebygga brott i sidrodrets hävarm, P/N 145-
24401, skall följande inspektion utföras:

Kontrollera kanten på hävarmen med avseende på hori-
sontella sprickor eller korrosion.

Eventuella sprickor torde uppträda som skiktindelning
eller blåsor under färgen.

Korroderade eller spruckna enheter skall utbytas mot
oskadade enheter före nästa flygning.

Tid för
ikraftträdande: 14 februari 1969.

Referens: FAA Airworthiness Directive No 68-20-6.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med
denna anvisning, skall införas i flygplanets resedag-
bok och journalkort med hänvisning till denna luftvär-
dighetsanvisnings nummer.