

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 349
24 februari 1969



349 Gäller: Motor typ WALTER MINOR 6-III med propeller
typ V 503 i flygplan typ Zlin Z-526

Tid för
åtgärd: Vid nästa 100-timmars tillsyn.

Åtgärd: BYTE AV BRICKOR OCH LÅSMUTTRAR TILL FRÄMRE VEVHUSLOCKET

Det har vid ett flertal tillfällen konstaterats att de låsmuttrar och skruvar, som fixerar främre vevhuslocket, har lossnat i samband med avancerad flygning.

Följande åtgärder skall därför vidtas:

- 1 Byt befintliga brickor mot brickor Nr Sh 3320.
Befintliga fjäderbrickor utgår.
- 2 Byt befintliga låsmuttrar mot låsmuttrar Nr Sh 3321.
Låsmuttrar och skruvar skall därefter låsas med låstråd.

Tid för
ikraftträdande: 28 februari 1969.

Referens: Omnipol Service Bulletin No M 6-III/35.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i motorjournal och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.