 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 352
27 februari 1969



X 352 Gäller:

Flygplan typ DORNIER DO 28
A-1 och B-1

A
Tid för
åtgärd:

Efter ikraftträdande av denna LVA enligt punkt 1 och 2 nedan.

Åtgärd:

KONTROLL OCH UTBYTE AV LAGERKONSOL PÅ FRÄMRE STABILISATORBALK.

Efter åtgärd enligt Dornier Technische Mitteilung No 28-44 (LVA 232) har åter sprickor konstaterats i lagerkonsolen på främre stabilisatorbalken. Därför skall följande åtgärder vidtas enligt Dornier Technische Mitteilung No 28-44a:

1 Kontroll

Vid nästkommande 100-timmars tillsyn skall lagerkonsolen kontrolleras med avseende på ev förekomst av sprickor. Kontrollen skall göras med ett förstöringsglas som ger minst 5 ggr förstoring.

2 Utbyte

2.1 Om någon spricka förekommer skall konsol av nytt utförande omgående monteras.

2.2 Finns ej någon spricka erfordras ingen åtgärd. Konsolen skall dock bytas ut senast vid nästkommande översyn (1000-timmars intervall).

Tid för

ikraftträdande: 7 mars 1969.

Referens:

Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68-120.

Upphäver:

LVA 232 (förnyad inspektion och nytt beslag erforderlig).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisningsnummer.