

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 365
13 mars 1969



365 Gäller:

Helikopter typ AGUSTA-BELL 206A
med serienummer t o m 8110

**Tid för
åtgärd:**

Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA

Åtgärd:

KONTROLL AV STÖTSTÅNG I STIGSTYRSYSTEMET

Genom alltför hård åtdragning av stoppmutter på gaffel-
ändstycket kan övre delen av stötstång, P/N 206-010-330-7,
deformeras. Därför skall stötstångens diameter uppmätas
och inspektion utföras i enlighet med Agusta Technical
Bulletin No BT 206-29 (nuvarande utgåva daterad den
30.1.1969).
Om deformationen överstiger 0,10 mm skall stötstången by-
tas ut.

**Tid för
kraftträdande:**

21 mars 1969.

Referens:

RAI Airworthiness Directive No 69-16/AB.206A-18

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med
denna anvisning, skall införas i helikopterns resedag-
bok och journalkort med hänvisning till denna luftvär-
dighetsanvisnings nummer.