 


LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Luftfartyg allmänt

SKIDOR -1

Upphåver: Skidor
FEDERAL-1

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
370	Hjulskidor Federal modell C-3200	Inspektion och modifiering av hydraulslang för skidomställning 1 Avrunda lagringsbeslagens skarpa kanter. Inspektera hydraulslangarna med avseende på nötningskador. Skadad slang bytes. Förse slangarna med läderskydd där de ligger an mot lagringsbeslagen. 2 Inspektera hydraulslangarna med avseende på nötningskador.	Efter 1969-04-18: 1 Före nästa montering av skidorna. 2 Vid varje periodisk tillsyn.	<u>Referens</u> Luftfartsinspektionens PM nr 107, daterad 1969-04-08.	
1214	<u>Titel:</u> Operativ begränsning - Finnraft Ski. <u>Gäller:</u> Hjulskidor modell Finnraft Ski 1500 LH <u>Åtgärd:</u> Montera skylt i anslutning till hydraulpumpens manövrering "FÅR EJ MANÖVRERAS MED FLYGPLANETS VIKT VILANDE PÅ SKIDORNA" <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1977-03-01; Före nästa flygning <u>Underlag:</u> Wihuri-Yhtymä OY Lentohuolto Operating Instruction 1976-02-05 <u>Referens:</u> Finsk AD 665/76				

1977-03-01

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.