 


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnäter - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 376 A
21 juli 1969



X 376 A Gäller:

A

Magnetapparat typ EISEMANN
AM-4, AM-6,
LA-4 och LA-6.
Magneterna kan vara monterade
bl a på följande motorer:
Continental A-50, A-65, A-75,
C-75, C-85, C-125 och E-185
serier

Franklin 6A4, 6A8 och 6V4 serier

Tid för
åtgärd:

Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

UTBYTE AV VISSA MAGNETSPOLAR

För att minska risken för motorstopp, förorsakat av kortslutning i magnetlindningarna, skall följande åtgärder vidtagas:

- 1 Undersök den gula kontrollmärkningen på magnetpolarna, P/N H 27-958. Märkningen består av en bokstav och ett nummer.
- 2 Byt ut de spolar, som har följande märkning: A 76, B 76, C 76, D 76, F 76, G 76, H 76, J 76, K 76, L 76, M 76, D 86, E 86, F 86, G 86, H 86, J 86 och K 86.

Denna LVA omfattar endast magnetspolar med grönt plastöverdrag och berör ej:

- a) Omlindade spolar (t ex med tape)
- b) Spolar, överdragna med svart plast
- c) Spolar med kontrollmärkning av annan färg eller typ än enligt punkt 1 och 2 ovan
- d) Spolar utan kontrollmärkning

Tid för ikraftträdande:

25 juli 1969

Referens:

FAA Airworthiness Directive No. 69-9-1, rev AD No. 69-13

Upphäver:

LVA 376 (ändrade avsnitt förstreckade)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i motorjournal och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.