

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 378
19 juni 1969



378

Gäller:

Helikopter typ BELL 206 A med
S/N 4 t o m 408

Tid för
åtgärd:

Före flygning efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

INSPEKTION OCH EVENTUELL JUSTERING AV KLAMMA TILL BALANSFJÄDER
I STYRSYSTEM.

Följande åtgärder skall vidtagas i enlighet med Bell Helicopter
Company Service Letter No. 206 A-104 (nuvarande revision, B,
daterad den 17.1.1969) samt Bell Helicopter Company Information
Letter (daterad den 16.5.1969):

- 1 Demontera andrepilotens stol, P/N 206-031-141, för åtkomst
av det cykliska systemet.
- 2 Inspektera balansfjäders klamma, P/N 206-001-391, beträf-
fande rätt montering på ok, P/N 206-001-322.
- 3 Justera klamman vid behov.

Tid för ikraft-
trädande:

27 juni 1968

Referens:

FAA Airworthiness Directive No.69-11-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig
förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvis-
ning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort
med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.