 


LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 390 A
11 september 1969



390 A Gäller:

Helikopter typ BELL 206 A
AGUSTA BELL 206 A

Tid för
åtgärd:

Efter ikraftträdande av denna LVA enligt följande:

- 1 Helikopter med en total flygtid av 850 h eller mera skall åtgärdas inom 25 flygtimmar.
- 2 Helikopter med mindre än 850 h total flygtid skall åtgärdas senast då 875 flygtimmar uppnåtts.

Åtgärd:

BYTE AV HYDRAULCYLINDRAR I STYRSYSTEM

För att förhindra överbelastning av styrsystemet p g a fel på hydraulcylindrarna skall följande åtgärder vidtas i enlighet med Bell Helicopter Company Service Bulletin No 206 A-12, nuvarande utgåva daterad den 25 juli 1969 eller Agusta Bell Technical Bulletin No BT 206-35, nuvarande utgåva daterad den 27 augusti 1969.

Demontera alla hydraulcylindrar P/N 41103750, 41103750-2 och 41103650-005 och ersätt dessa med cylindrar P/N 41103750-003 och 41103650-007.

Tid för
ikraftträdande: 19 september 1969.

Referens: FAA Airworthiness Directive No 69-16-2.
RAI Airworthiness Directive No 69-116/A.B. 206 A-24.

Upphäver: LVA 390 (ändrade avsnitt förstreckade).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.