 


LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 397
12 september 1969



397 Gäller:

Helikopter typ BELL 206 A med
S/N 1 t o m 412,
415 t o m 421,
423 t o m 428,
430 t o m 435 samt 438
som är försedd med dubbelkommando

Tid för
åtgärd:

Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

INSPEKTION OCH EVENTUELLT UTBYTE AV HÄVARM I STYRSYSTEM

För att förhindra eventuell låsning av det cykliska systemet skall följande åtgärder vidtagas i enlighet med Bell Helicopter Company Service Bulletin No 206 A-13, nuvarande utgåva daterad den 4 augusti 1969:

- 1 Demontera andrepilotens stol för åtkomst av det cykliska systemet.
- 2 Inspektera lagren i hävarm, P/N 206-001-339-1, med avseende på säker montering.
- 3 Om lagrens montering i hävarmen är otillfredsställande, skall hävarmen bytas ut före nästa flygning.

Tid för ikraft-
trädande:

19 september 1969.

Referens:

FAA Airworthiness Directive No 69-17-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.