

1269 forts.	<u>Gäller:</u> Bell/Agusta Bell, modell 206A, 206B, 206A-1 och 206B-1, utrustade med någon av följande rotorbroms-"kits": 1 Kit P/N 206-706-009-1 2 Kit P/N 206-706-032-1 3 Kits P/N 206-706-034-1, -3 och -7 <u>Åtgärd:</u> Byt ut skruvar med P/N LL 526-632-6 eller P/N NAS 1190-06P6K mot nya, enligt anvisningar i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1977-07-31. Inom 10 flygtimmar <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico No 206-117, Bell Service Bulletin No 206-77-2 <u>Referens:</u> RAI AD 77-115/AB.206-94
1270	<u>Titel:</u> <u>Inspektion/korrosionsbehandling av oljerör</u> <u>Gäller:</u> Bell/Agusta Bell, modell 206A och 206B <u>Åtgärd:</u> Inspektera oljerör P/N 206-061-522-1 eller 206-061-541-1 avseende nötskador. Korrosionsbehandla och installera nylonskydd enligt anvisningar i angivet underlag. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1977-07-31. Vid nästa dagliga tillsyn. Rör med nötskador djupare än 0,25 mm, vid daglig tillsyn till dess röret bytts mot nytt. <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico No 206-118, Bell Service Bulletin No 206-77-3 <u>Referens:</u> RAI AD 77-116/AB.206-95
1271	<u>Titel:</u> <u>Inspektion av växellåda</u> <u>Gäller:</u> Bell/Agusta Bell, modell 47, utrustade med växellåda P/N 47-640-075-1 och -7. Dessutom skall växellådor, kullager P/N 47-620-629-3 och -5 samt ingående axlar P/N 47-645-205-3 i förråd inspekteras. <u>Anmärkning:</u> Kullager, axlar och växellådor, levererade efter 1976-12-01, <u>berörs ej</u> av denna LVA <u>Åtgärd:</u> Inspektera växellådan och byt ut kullager P/N 47-620-629-3 och -5 mot -7 enligt anvisningar i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1977-07-31. Inom 25 flygtimmar eller 30 dagar, vilket först inträffar. <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico No 47-124, Bell Service Bulletin No 47-77-1 <u>Referens:</u> RAI AD 77-119/AB.47-56
1301	<u>Titel:</u> <u>Kontroll/ modifiering av dörrarnas nödhandtag</u> <u>Gäller:</u> Bell modell 204B, 205A-1, 212, 214B-1 med S/N enligt angivet underlag <u>Åtgärd:</u> A Kontrollera att alla luckor till handtag (inre och yttre) är försedda med distanser NAS 43DD3-8 med en längd av 2,95 mm (0,12 tum) enligt anvisningarna i angivet underlag B Ta upp inspektionshål i V och H passagerardörr enligt anvisningarna i angivet underlag C Kontrollera och justera vid behov låsmekanismen enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1977-10-03 A,B och C, inom 100 flygtimmar. Därefter, kontroll enligt C i intervaller om högst 300 flygtimmar <u>Underlag:</u> A Bell Service Bulletiner No 204-77-2, 205-77-9, 212-77-11 och 214-77-1 (Utbyte av distanser) B Bell Service Bulletiner No 205-77-6, 212-77-9 och 214-77-4 (Upptagande av inspektionshål) C Bell Service Bulletiner No 205-76-12, 212-76-9 och 214-76-4 (Kontroll av låsmekanismen) <u>Referens:</u> FAA AD 77-17-05