 


LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 400
19 september 1969



X 400 Gäller:

Motor typ CONTINENTAL modell

TS10-520-B med

S/N 145001 t o m 145618

TS10-520-D med

S/N 156001 t o m 156103

TS10-520-E med

S/N 165001 t o m 165493 samt

S/N 165496 och 165497

med undantag för motorer försedda med
följande enheter:

Returoljepump med P/N 635327

(Shaft Gear-Starter),

P/N 635328 (Body-Scavenge Pump),

P/N 635330 (Gear-Scavenge Pump),

P/N 635061-A1 (Starter Adaptor
and Scavenge Pump Assembly)

Tid för
åtgärd:

Efter ikraftträdande av denna LVA enligt punkt 1 och 2
nedan:

1 Motor med en total gångtid av 300 timmar eller mera
skall åtgärdas inom 100 flygtimmar.

2 Motor med en total gångtid understigande 300 timmar
skall åtgärdas innan 400 timmar uppnås.

Åtgärd:

MODIFIERING AV FÖRKOMPRESSORNS RETUROLJEPUMP

Följande åtgärder skall vidtagas i enlighet med Continental
Service Bulletin No. M69-8, nuvarande utgåva daterad den
11 juni 1969:

1 Demontera returoljepumpens kugghjul, P/N 632597, och byt
ut detta mot kugghjul P/N 636251. Byt samtidigt ut Woodruff-
kilen, P/N MS 35756-3, mot en ny detalj med samma Part Num-
ber.

2 Borra ett hål i pumphuset, P/N 632602, på angivet sätt
mellan kugghjulen.

Tid för ikraft-
trädande:

26 september 1969

Referens:

FAA Airworthiness Directive No. 69-18-5.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nöd-
vändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luft-
värdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna
anvisning, skall införas i motorjournal och journalkort
med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.