

2. (Ranger)

48/54 Gäller: Flygmotorer av typ **Ranger 6-440-C**.
Tid för åtgärd: Snarast, dock senast den 1 januari 1955. Se även mom. 2 nedan.
Referens: CAA Airworthiness Directive No. 54-9-1.
Åtgärd: Fel kan uppstå i förgasrörmäraren, detalj nr 7683, 7697, 7699 eller 7708 på grund av korrosion, orsakad av avgasrester, som i vissa fall helt igensatt de inre kanalerna. Med anledning härav skola nedanstående åtgärder vidtagas.
1. Ingasrören demonteras och värmarer inspekteras för sprickor såväl i ytor-na på utsidan som i de inre kanalerna för förgasarlufte, särskilt vid botten.
2. Samtidigt skall kontrolleras, att varmluftskanalerna ej äro spärrade av kokspartiklar eller andra avgasrester. Detta utföres lämpligast genom att en av värmarers anslutningar för varmluftsledningen tillslutes och 120 cm³ olja eller bensin påfyller vid den andra anslutningen. Därest denna oljemängd icke rymmes i värmarer måste denna utbytas, enär någon tillförlitlig metod icke finnes för avlägsnande av produkter av ifrågavarande slag.
Denna inspektion skall sedan upprepas var 400:e gångtimme.