

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Nödutrustning
FLYTVÄSTAR, LIVBÅTAR -1
Upphäver:
ALLMÄNT -1A och
AIR CRUISERS -1A

LVA nr

520 A	Titel: Kontroll och modifiering av tryckkärl till livbåt Gäller: Air Cruisers Company livbåt modell 12D11751-7, 12D11751-8, 18D23350-5 Åtgärd: Utför tryckprovning av cylinder och ventil, P/N 24C17382-1 och 24C17382-2 - Om trycket är högre än 182 kp/cm^2 (2600 psi) i den förstnämnda eller högre än 140 kp/cm^2 i den sistnämnda, båda vid 21°C (70°F) eller motsvarande tryck vid annan temperatur, skall förnyade tryckprov utföras. - Om trycket är lägre än vad som angivits ovan, skall påfyllningsventilen, P/N 24D29261-1, demonteras och inspektion beträffande korrosion utföras, speciellt i området vid O-ringen. - Om ingen korrosion upptäcks: Byt ut O-ringen enligt angivet underlag. - Om korrosion upptäcks: - Anbringa alodine på ventilen samt byt ut O-ringen. - Byt ut ventilen mot ventil P/N 24D29261-2, som är modifierad i enlighet med angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1971-04-15: Inom 10 dagar. - Förnyade tryckprov vid intervall om högst 10 dagar intill det att åtgärd enligt pos 2.2.2 har vidtagits. Om åtgärd enligt pos 2.1 eller pos 2.2.1 måste vidtas, skall förnyade tryckprov utföras vid intervall om högst 6 månader intill det att åtgärd enligt pos 2.2.2 har vidtagits. Underlag: Air Cruisers Co Service Bulletin 111-70-1, nuvarande utgåva daterad 1970-12-18 Referens: FAA AD No 71-2-1 Anmärkning: Underlag och utbytesdetaljer kan rekvireras från: Air Cruisers Division Garrett Corporation PO Box 180 BELMAR, N.J. 07719 U S A
669 A	Titel: Modifiering av flytväst Gäller: Air Cruisers Company flytväst modell AD-8, tillverkade fram till och med 1971-10-15 Åtgärd: Modifiera berörda flytvästar enligt angivet underlag Tid för åtgärd: Före 1973-06-01 Underlag: Air Cruisers Co Service Bulletin No 112-72-1, daterad 1972-03-06 Referens: FAA AD No 73-1-3
1022	Titel: Kontroll av kolsyrepatronens gänga och montering Gäller: Flytvästar med kolsyrepatron enligt specifikation MIL-C-6048 (type 1) med tillverkarbeteckning "KM" Denna patron kan ingå som P/N S-1007 i, bland andra, Switlik Parachute Co flytvästar AV 2A type A och CV 2A type A Åtgärd: Det har konstaterats att flytvästar varit försedda med kolsyrepatroner, som ej kunnat punkteras av utlösningssanordningen på grund av att den gängade delen varit kortare än vad ifrågavarande specifikation föreskriver Kontrollera - om ej redan utfört - patronernas gänglängd och att ändytan hos respektive patron bottnar i sin hållare Längden av helt gängade delen skall vara minimum 9,3 mm (0,365")

(Forts.)

1978-01-16

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.