 


LUFTFARTSVERKET
 161 89 BROMMA
 SVERIGE
 TFN: Stockholm 08/98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnätet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
 BEECH - 5



LVA nr	Galler	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
623	Beech modeller uppräknade inom resp pos.nr. åtgärdas enligt motsvarande pos.nr. i åtgärds-kolumnen. 1. 95-B55 och 95-B55A S/N TC-1383 t o m TC-1425 med 25 U.S.-gallons bränsletankar S/N TC-1299 t o m TC-1425 med 40 U.S.-gallons bränsletankar 95-B55B S/N TF-66 t o m TF-70 E55 och E55A S/N TE-768 t o m TE-851 58 och 58A S/N TH-1 t o m TH-200 2. F33 och G33 S/N CD-1235 t o m CD-1276 F33A S/N CE-290 t o m CE-366 V35B och V35B-TC S/N D-906 t o m D-9319 A36 S/N E-185 t o m E-310 forts	Bränslesystem. Införande och ändring av märkningar och i vissa fall inspektion av tankar. 1. I enlighet med Beechcraft Service Instructions No 0484-281 skall: 1.1. Nya märkningar införas i förarutrymmet, huvudtankarnas bränslemängdmätare förses med gula båglinjer och märkning på vingarna ändras. 1.2. Inspektion utföras av tankarna beträffande läckage resp backventilernas funktion. 1.3. Flygplanhandlingarna ändras så att de överensstämmer med de nya märkningarna och med den nya vikten för outnyttjbart bränsle. 2. I enlighet med Beechcraft Service Instructions No 0491-281 skall: 2.1. Nya märkningar införas i förarutrymmet, huvudtankarnas bränslemängdmätare förses med gula båglinjer, respektive gula band och märkning på vingarna ändras. 2.2. Inspektion utföras av tankarna beträffande läckage resp backventilernas funktion. 2.3. Flygplanhandlingarna ändras så att de överensstämmer med de nya märkningarna och med den nya vikten för outnyttjbart bränsle. forts	Efter den 19.6.1972: Inom 50 h.	<u>Underlag</u> Beechcraft Service Instructions No 0484-281 No 0491-281 No 0492-281 No 0493-281 No 0495-281 (No 0459-281) (No 0365-281 rev. 1) Underlag inom parentes endast för identifiering av eventuellt införd modifiering <u>Referens</u> FAA AD No 72-11-2	V g v

5.6.1972

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
623 forts	3. 95-55, 95-A55, 95-B55 och 95-B55A S/N TC-1 t o m TC-1382 med 25 U.S.- gallons bränsle- tankar och S/N TC-1 t o m TC-1298 med 40 U.S.- gallons bränsle- tankar. 95-B55B S/N TE-1 t o m TE-65 95-C55, 95-C55A, D-55 och D-55A S/N TE-1 t o m TE-767 95, B95, B95A, D95A och E95 S/N TD-1 t o m TD-721 4. 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33 och E33 S/N CD-1 t o m CD 1234 35-C33A och E33A S/N CE-1 t o m CE-289 E33C och F33C S/N CJ-1 t o m CJ-30 K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35-TC, V35A och V35A-TC S/N D-5726 t o m D-9068 36 S/N E-1 t o m E-184 5. 35, 35R, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35 och J35. S/N D-1 t o m D-5725 samt D-15001 och D-15002	3. I enlighet med Beech- craft Service Instructions No 0492-281 skall: 3.1. Nya märkningar in- föras i förarutrym- met, huvudtankarnas bränslemängdmätare förses med gula båg- linjer och märkning på vingarna ändras. 3.2. Flygplanhandlingar- na ändras så att de överensstämmer med de nya märkningarna och med den nya vikten för outnyttjbart bränsle. 3.3. Inspektera bränsle- tankarna enligt Beechcraft Service Instructions No 0484-281 om flyg- planet har blivit modifierat enligt Beechcraft Service Instructions No 0459-281 eller 0365-281 Rev. 1. 4. I enlighet med Beech- craft Service Instructions No 0493-281 skall: 4.1. Nya märkningar in- föras i förarutrym- met, huvudtankarnas bränslemängdmätare förses med gula båg- linjer och märkning på vingarna ändras. 4.2. Flygplanhandlingar- na ändras så att de överensstämmer med de nya märkningarna och med den nya vikten för outnyttjbart bränsle. 4.3. Inspektera bränsle- tankarna enligt Beechcraft Service Instructions No 0491- 281 om flygplanet blivit modifierat enl Beechcraft Service Instructions No 0459- 281 eller 0365-281 Rev. 1. 5. I enlighet med Beech- craft Service Instructions No 0495-281 skall: 5.1. Nya märkningar in- föras i förarutrym- met, huvudtankarnas bränslemängdmätare förses med färgade band och märkning på vingarna ändras. 5.2. Flygplanhandlingar- na ändras så att de stämmer överens med de nya märkningarna och den nya vikten för outnyttjbart bränsle.			