

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Hjälpapparater
GENERATOR -1
Upphåver:
PRESTOLITE -1C



LVA nr

632A	Titel: <u>Inspektion och utbyte av kylfläkt</u> Gäller: Kylfläktar med P/N FU1605 och FU1605A, installerade i generatorer av följande Prestolite modeller: ALE 6406, ALE 6406R, ALE 8105A, ALE 8105S, ALE 8406, ALE 8406R, ALE 8408, ALE 8408R, ALH 5105, ALH 5105S, ALH 5106S, ALT 5101A, ALT 5101R, ALT 5102S, ALT 8403, ALT 8404, ALT 8404R, ALT 8404RS, ALT 8404LS, ALU 8403, ALU 8403R, ALU 8403RS, ALU 8403LS, ALX 6406, ALX 8403, ALX 8403R, ALX 8403RS, ALX 8403LS, ALY 6406, ALY 6406R, ALY 6407, ALY 6408, ALY 8402, ALY 8403, ALY 8403R, ALY 8403RS, ALY 8403LS, ALY 8405, ALY 8405R, ALY 8410, ALY 8410R, ALZ 8401, ALZ 8401R, som har en gångtid av 100 h eller mer Åtgärd: 1 Tag ned och inspektera generatorns kylfläkt med avseende på sprickor och andra skador. Skadad fläkt skall utbytas före flygning. Nedtagande och installering av kylfläkt skall utföras i enlighet med angivet underlag (ASM-4). 2 Byt ut kylfläkt med Prestolite P/N FU1605 och FU1605A mot kylfläkt med Prestolite P/N 90-2241 (bestående av två plattor med P/N FU604A och FU605A) i enlighet med angivet underlag (ASM-8). Tid för åtgärd: 1 Efter 1972-09-25: Inom 25 h, om ej utfört inom de senaste 75 h. Därefter upprepat med intervall av högst 100 h. 2 Före 1973-01-01 Underlag: Prestolite Service Bulletin No ASM-4, nuvarande utgåva daterad 1971-12-27 Prestolite Service Bulletin No ASM-8, nuvarande utgåva daterad 1972-05-30 Referens: FAA AD No 72-15-2, rev AD No 72-18
1153	Titel: <u>Kontroll av generator</u> Gäller: Prestolite generatorer, modeller fr o m ALV-9400 t o m ALV-9410 (d v s även generatorer med mellanliggande modellbeteckningar), som har mer än 100 timmars gångtid Åtgärd: Kontrollera konditionen på lagren i enlighet med angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1976-06-30: Inom 25 flygtimmar, om ej utfört inom de senaste 75 flygtimmar. Därefter upprepat med intervall av högst 100 flygtimmar. Underlag: Prestolite Aircraft Service Bulletin No ASM 10 eller Continental Aircraft Engine Service Bulletin M75-30 eller Cessna Service Letter ME76-5 eller Rolls Royce Service Bulletin T-324 Referens: FAA AD No 76-02-07

1977-12-15

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.