 


LUFTFARTSVERKET
 161 89 BROMMA
 SVERIGE
 TEL: Stockholm 08/98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnätet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Helikopter
 BELL/AGUSTA BELL - 5 I
 Upphäver:
 BELL/AGUSTA BELL - 5 H



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
					LVA 536D är upphävd av LVA 787.
560	Bell/Agusta Bell modell 47G2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2 47G-4, 47G-4A, 47G-5 47J-2, 47J-2A och 47J S/N 1777 och senare. Dessutom berörs modell 47G, 47G-2 och 47J med S/N 1420 t o m 1776 om Bell Service Instruction No 333, Mast Control Kit No 47-3411-1 införts. Reglagestänger med angivet P/N liggande i förråd och levererade före den 6.8.1971, berörs även.	<u>Inspektion av reglagestänger</u> 1 Inspektera reglagestäng P/N 47-150-255-1 med avseende på sprickor med hjälp av SIM eller likvärdig metod. 2 Om indikation på sprickor förekommer, förfar enligt anvisningar i angivet underlag för rengöring och upprepa sprickundersökningen. 3 Om inga sprickor indikeras vid den förnyade undersökningen, ytbehandla det sprickundesökta området av reglagestäng enligt underlaget. Om sprickor indikeras skall reglagestäng bytas ut före flygning.	Efter den 15.10.1971: Inom 100 h eller 30 dagar. Samt vid varje 1200 h översyn där efter.	<u>Underlag</u> Bell Service Bulletin No 47-146, nuvarande utgåva daterad den 26.8.1971. <u>Referens</u> FAA AD No 72-2-5	
					v g v

1974-01-29

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
563A	Bell/Agusta Bell modell 204B försedd med stjärtrotorn P/N 204-011-701 eller 204-011-801 som har S/N 3595 och lägre.	<u>Tätande av stjärtrotornav</u> Anbringa tätmedel enligt vad som föreskrives i angivet underlag.	Efter den 18.10.1971: Vid första tillfälle som stjärtrotornävet är demonterat.	<u>Underlag</u> Agusta Bell Technical Bulletin No BT 204-45 nuvarande utgåva Rev A daterad den 8.8.1972. <u>Referens</u> RAI AD No 72-158/AB. 204B-35 rev.1	
609	Bell/Agusta Bell modell 204B S/N upp t o m 3251	<u>Inspektion av bult i huvudrotorns länksystem</u> Inspektera bulten mellan länk med P/N 204-011-407-1 och ändstycke med P/N 204-011-451-1 med avseende på installation av brickor i enlighet med angivet underlag.	Vid nästa 25 h tillsyn, dock senast den 31.3.1972.	<u>Underlag</u> Agusta Bell Technical Bulletin No BT 204-46, nuvarande utgåva daterad den 5.1.1972. Bell Service Letter 204B-91, nuvarande utgåva daterad den 18.11.1971. <u>Referens</u> RAI AD No 72-34/AB. 204B-36	
612	Bell/Agusta Bell modell 204B , samtliga S/N	<u>Kontroll av axialspelet i ändstycken</u> Kontrollera axialspelet i lagringar på ändstycken med P/N 204-011-451-1 i enlighet med angivet underlag. Ändstycke med lagring som har större axialspelet än 0,50 mm skall bytas ut före nästa flygning.	Vid nästa 25 h tillsyn och sedan upprepat med intervall av högst 50 h.	<u>Underlag</u> Agusta Bell Technical Bulletin No BT 204-47 nuvarande utgåva daterad den 16.2.1972. <u>Referens</u> RAI AD No 72-38/AB. 204B-37	
634A	Bell/Agusta Bell modell 206A , 206B , 206A-1 och 206B-1 försedda med hållare P/N 206-010-155-7 och pinne P/N 206-010-123-1 i huvudrotornav.	<u>Utbyte av hållare och pinne i huvudrotornav</u> Byt ut hållare P/N 206-010-155-7 och pinne P/N 206-010-123-1 som har en gångtid av 100 h eller mer. Högsta tillåtna gångtid för ovannämnda detaljer är nu 100 h.	Efter den 25.9.1972: För detaljer med angivna P/N som har en gångtid av 100 h eller mer; Före nästa flygning. För detaljer med angivna P/N som har lägre gångtid än 100h; Innan 100 h gångtid uppnås.	<u>Referens</u> RAI AD No 73-117/AB. 206A-39 rev. 3 FAA AD No 72-19-1	Gångtiden för pinne P/N -123-1 är begränsad till 100 h oberoende av användning i hållare -155-7 eller -155-11. Gångtiden för hållare P/N -155-7 är begränsad till 100 h oberoende av användning med pinne -123-1 eller -123-3. Hållare med P/N-155-15 får endast användas med pinne som har P/N -123-3.