

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Bränsleregulator
BENDIX - 2

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
704	Bendix bränsleregulator (fuel injector) modell RSA-5AD1 , RSA-5AB1 och RSA-10AD1 . Dessa är installerade på Lycoming-motorer av följande modeller. IO-320 , AIO-320 , LIO-320, IO-360 , AIO-360 , HIO-360, IVO-360, LIO-360 , TIO-360, IGO-480, IO-540 , IVO-540, TIO-540 och IO-720.	Kontroll av bränsleregulator 1 Kontrollera om bränsleregulatorn har genomgått översyn eller reparation under tiden från 1972-09-30 till 1973-06-01. Är den ej översedd eller reparerad under denna tid behöver ingen ytterligare åtgärd vidtagas. Är den översedd eller reparerad under denna tid skall åtgärd enligt pos 2 utföras. 2 Kontrollera om apparaten är märkt med ett "T" efter serienumret. T-märkt apparat erfordrar ingen ytterligare åtgärd. Om T-märkning ej finnes skall åtgärd enligt pos 3 utföras. 3 Utför kontroll och eventuellt erforderligt byte av membran P/N 2529470 samt märkning av apparat, enligt angivet underlag. 4 Kontrollera och vid behov märk berörda komponenter och detaljer i reserv enligt angivet underlag.	Efter 1973-06-01: 1 Inom 25 flygtimmar 2 Inom 25 flygtimmar 3 Inom 25 flygtimmar (se anm) 4 Före monteringen i luftfartyg. (se anm)	<u>Underlag</u> Bendix Service Bulletin No RS-41 daterad 1973-02-13, 1973-04-07 eller senare. <u>Referens</u> FAA AD No 73-10-2	Åtgärd enligt pos 3 och 4 får endast utföras av behörig flygverkstad.