

KGL LUFTFARTSSTYRELSEN  
STOCKHOLM 12, SVERIGE  
TFN: Stockholm 52 07 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSYA  
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

## LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 71A  
25 juli 1962



### KONTROLL AV FÄSTÖRA PÅ RODERPEDALER

71A

Gäller:

Tid för åtgärd:

Referens:

Åtgärd:

Flygplan typ **PA-18** och **PA-18A** med serienummer 18-1 t o m 18-7768.

Snarast, dock senast 25 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum om kontrollen ej utförts tidigare.

FAA Airworthiness Directive 62-2-5 och revision 62-14.

På grund av rapporterade fall av sprickor i svets på fästöra P/N 40831 till roderlina på sidoroderpedaler P/N's 40842-04 och 40842-05 skall nedanstående åtgärder vidtagas.

Kontrollera genom okulärbesiktning att svetsen, som förenar sidoroderlinans fästöra P/N 40831 med pedalerna ej har släppt, är sprucken eller onormalt avnött. Svetsen skall omfatta minst den övre halvan av rörets omkrets.

Om svetsen har släppt, är sprucken, avnött eller av otillräcklig längd skall pedalen utbytas före nästa flygning.

(Piper Service Bulletin No 207A, av den 10 maj 1962 avhandlar ovanstående ändring.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.

Ersätter LVA 71/62.