

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Revision av tillsynslista/dränering av bränsletankar och kontroll av tanklock

GÄLLER: Gardan modell GY 80-160 och GY 80-180, alla S/N

ÅTGÄRD: Inför följande tillägg i tillsynslista för 100-timmars-åtgärder:

- 1) Dränera vingtankarna genom att demontera bottenpluggarna och kontrollera att det avtappade bränslet ej innehåller vatten eller andra föroreningar, som kan orsaka motorstörningar. Om föroreningar upptäcks, skall dränering ske till dess endast rent bränsle finns i bränsletankarna.
- 2) Kontrollera tanklock (H och V) och byt ut tanklock eller packning, som ej medger en fullgod tätning, för att förhindra vatten att läcka in via tanklocket.

Notera i flygplanets journal vid varje tillfälle detta LVD utförs samt tid för utförande (Exempel: LVD nr 2121 utfört 1987-02-01)

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid varje 100-timmarstillsyn eller var tredje månad (för flygplan i drift), vilket först uppnås, räknat från LVD utgivningsdatum samt före flygplanets idrifttagande efter längre uppehåll än tre månader

REFERENS: Statens Haverikommissions rapport nr 51/85 från haveri med SE-EGP 1985-10-20

UTGIVNINGS-DATUM: 1987-02-23

LFS: 1987:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.