

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
726 A	Styrautomater av typerna Century I, Model AK341 och Century II, Model AK342, installerade i flygplan enligt nedan: Century I Model AK341 installerad i enlighet med Supplemental Type Certificate No SA1348SW i följande Beech-flygplan med mekaniskt manövrerad vingklaff. Beech 23, A23, A23A, A23-19, 19A, A24, A24R, B19, M19A, A23-24, B23 och C23. Century II, Model AK342 installerad i enlighet med Supplemental Type Certificate No SA1348SW i följande Beech-flygplan med mekaniskt manövrerad vingklaff. Beech 23, A23, A23A, A23-19, 19A, B19, M19A, A23-24, B23, C23, A24 och A24R.	Andring respektive borttagande av rollservo-installation För att förhindra interferens mellan vingklaffarnas manöversystem och styrautomatens rollservo med följande störning i skevstyrningen, skall någon av följande åtgärder vidtagas. Tag bort rollservoenheten och samtliga monteringskon-soller eller installera Kit PKM3-8 i enlighet med angivet underlag.	Efter 1973-07-31: Inom 10 flygtimmar.	<u>Underlag</u> Edo-Aire Mitchell Service Bulletin No 13-B, daterad 1973-06-07. <u>Referens</u> FAA AD No 73-13-11	Här angivet underlag kan rekvideras från Edo-Aire Mitchell, P.O.Box 610, Mineral Wells, Texas 76067, USA.