

LUFTFARTSVERKET  
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE  
TEL: 011/19 20 00  
TELEGRAMADRESSER:  
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA  
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING  
TELEX 64250

# LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor  
ALLISON -1F  
Upphåver:  
ALLISON -1E



LVA nr

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 596   | <p><b>Titel:</b> <u>Utbyte av turbinhjul</u></p> <p><b>Gäller:</b> Allison modell 250-C18</p> <p><b>Åtgärd:</b> Tag ur tjänst, de turbinhjul i motorns andra turbinstege som har P/N 6857912 och 6871872<br/>1 Hjul med gångtid över 1500h<br/>2 Hjul med gångtid under 1500h</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1972-02-28 1 Inom 50h 2 Innan 1550h uppnås</p> <p><b>Underlag:</b> Allison Commercial Service Letter No 250 CSL-10</p> <p><b>Referens:</b> FAA AD No 72-3-6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 746   | <p><b>Titel:</b> <u>Klamning av bränslerör</u></p> <p><b>Gäller:</b> Allison modell 250-C20 med lägre S/N än CAE 820908</p> <p><b>Åtgärd:</b> Utför klamning av bränslerör P/N 6875621 i enlighet med anvisningar i angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1973-09-28 Inom 50 flygtimmar</p> <p><b>Underlag:</b> Allison Commercial Engine Bulletin 250-C20 CEB-1040</p> <p><b>Referens:</b> FAA AD No 74-14-03</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 878   | <p><b>Titel:</b> <u>Kontroll av bränslereglarenhetens injustering</u></p> <p><b>Gäller:</b> Allison modell 250-C20 försedd med bränslereglarenhet tillverkad av Chandler Evans</p> <p><b>Åtgärd:</b> Kontrollera riggningen av bränslereglarenhetens länksystem. Indikeringsarmen skall visa minus två grader (-2°) då gasreglaget är mot minimumstoppet och vridhandtaget i läge "Fuel Off". Utför vid behov justeringar enligt angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1974-09-12 Inom 25 flygtimmar. Därefter vid varje utbyte av bränslereglarenheten eller efter ingrepp i bränslereglarenhetens länksystem</p> <p><b>Underlag:</b> Allison Commercial Service Letter 250-C20 CSL-1023</p> <p><b>Referens:</b> FAA AD 74-14-03</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1259  | <p><b>Titel:</b> <u>Montering av filter</u></p> <p><b>Gäller:</b> Allison modell 250-C20, -C20B, -C20C, -B17, -B17B (Med avtappningsventil P/N 6875120 och 6889815)</p> <p><b>Åtgärd:</b> Ta bort utloppsanslutningen P/N 6874818. Montera filter P/N 6896347 och momentdra utloppsanslutningen i enlighet med angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1977-06-30. Inom 30 dagar</p> <p><b>Underlag:</b> Allison Commercial Engine Bulletin No 1116 (för 250-C20)<br/>" " No 1071 (för 250-B17)</p> <p><b>Referens:</b> FAA AD 77-09-08</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1260A | <p><b>Titel:</b> <u>Montering av varningsskylt, byte/modifiering av turbinhjul</u></p> <p><b>Gäller:</b> Allison modell 250-C20, -C20B, -C20C, -B17 och -B17B, utrustade med tredjestegs-turbinhjul P/N 6887113 och 6888633</p> <p><b>Åtgärd:</b> 1 Montera varningsskylt med texten: "Undvik varvtal mellan 90 och 98%"<br/>2 Ta bort turbinhjul P/N 6887113 och 6891588 och modifiera dessa eller byt ut turbinhjulen mot turbinhjul P/N 6898551 eller 6898567 enligt anvisningar i angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1977-10-03. 1 Före flygning, om ej redan utfört<br/>2 Inom 1500 flygtimmar eller vid nästa särtagning av turbinen, vilket som först inträffar</p> <p><b>Underlag:</b> Allison Commercial Engine Bulletin No 1114 för -C20 och 1084 för -B17 (modifiering av turbinhjul)<br/>Bell SB No 206L-77-9, Bell SB 206B-77-6, Allison Commercial Service Letter No 1062 Revision 1 för -C20 och No 1031 Revision 1 (montering av varningsskylt)</p> |

(forts)

1979-09-17

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.