

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
GENERAL ELECTRIC - 1A

Upphåver:
GENERAL ELECTRIC - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
795	General Electric modell CJ 610-1, -4, -5 och -6, J 85-GE-17B CF 700-2C	Inspektion av hjul i första och andra turbinsteget 1 Inspektera första turbinstegets hjul. P/N 634E583P4 och P/N 634E583P4Y (Wheel assembly P/N 841B690 P6) med avseende på sprickor och minsta tillåtna radier i främre och bakre falsar i enlighet med angivet underlag (A72-70). Minsta tillåtna radier är 0,38 mm (0,015 tum) för främre falsradie och 0,51 mm (0,020 tum) för bakre falsradie. Turbinhjul som har för små radier, har sprickor eller uppvisar punktformade fluorescerande indikationer vid inspektion i enlighet med angivet underlag skall bytas ut mot felfria turbinhjul.	1 Turbinhjul med totalt 2300 cykler eller mer 1974-02-28: Inom 10 cykler, om inspektion ej tidigare utförts enligt angivet underlag. Om angiven inspektion utförts tidigare skall ny inspektion utföras inom 800 cykler från denna, dock inom 50 cykler om dessa 800 cykler överskridits. Turbinhjul med totalt antal cykler lägre än 2300, 1974-02-28: Innan 2310 cykler uppnås eller då 800 cykler från föregående inspektion, enligt angivet underlag uppnås, vilket som sist inträffar. Därefter upprepat med intervall av högst 800 cykler till dess att begränsning enligt pos 2 uppnås.	<u>Underlag</u> General Electric, Alert Service Bulletin No (CJ 610) A72-70 eller (CF 700) A72-70. General Electric, Alert Service Bulletin No (CJ 610) A72-80 eller (CF 700) A72-80. <u>Referens</u> FAA AD No 73-23-5 rev AD No 74-4	Denna LVA upphäver LVA 369A. - o - Beträffande definition av cykel, se angivet underlag.
		forts	forts		v g v

1974-02-12

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågakorande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågakorande LVA-nummer.

LVA nr	Galler	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
795 forts.		2 Byt ut första turbinstegets hjul. 3 Inspektera andra turbinstegets hjul, P/N 646C596P1 med avseende på sprickor och minsta tillåtna radie i främre falsen i enlighet med angivet underlag (A72-80). Minsta tillåtna radie är 0,51 mm (0,020 tum). Turbinhjul som har för små radier, har sprickor eller uppvisar punktförmade fluorescerande indikationer vid inspektion i enlighet med angivet underlag, skall bytas ut mot felfria turbinhjul.	2 Hjul med mer än 3090 cykler totalt 1974-02-28: Inom 10 cykler. Hjul med totalt 3090 cykler eller mindre 1974-02-28: Innan 3100 cykler uppnås. 3 Turbinhjul med totalt 2800 cykler eller mer 1974-02-28: Inom 10 cykler. Turbinhjul med totalt 2201 cykler eller mer 1974-02-28: Inom 100 cykler eller då 2810 uppnås, vilket som först inträffar. Turbinhjul med 2200 cykler eller lägre: Vid första översyn eller vid 2300 cykler, vilket som först inträffar.		