

KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 81
8 juni 1962



INFÖRANDE AV DRÄNERLEDNING PÅ BRÄNSLETRYCKSMÄTARE

81

Gäller:

Flygplan typ **Aero Commander** med serienummer 1 to m 1170, utom 1133, 1153, 1156, 1162, typ 720 samt typ 680 F, som är försedd med tryckkabin.

Tid för åtgärd:

Snarast dock senast 25 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum.

Referens:

FAA Airworthiness Directive 62-8-1.

Åtgärd:

Det har inträffat att bränsle och bränsleånga trängt ut i förarrummet i utrymmet bakom instrumentpanelen genom läckning från bränslemätarens urluftningshål, vilket förorsakats av punkterat membran. Med anledning därav skall en dränerledning installeras och dras från bränslemätarens ventilationsanslutning och ut på flygkroppens undersida i enlighet med Aero Commander Service Bulletin No 78 av den 16 mars 1962.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.