

LUFTFARTSVERKET
 171 31 BROMMA
 SVERIGE
 Tel.: Stockholm 08. 98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnatet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 17445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg, allmänt
 Bogserkoppling

TOST - 1

Upphåver:
 TOST - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Arm
814A	Tost bogserkopplingar modell E 72 med kontrollcertifikat Nr 140015 t o m 278036. Även kopplingar som modifierats till ovanstående modell berörs. Denna LVA gäller bogserkopplingar som är monterade på motordrivna luftfartyg.	Kontroll av bogserkoppling och utbyte av föreskrifter 1 Sänd till tillverkaren, via KSAK, för injustering och märkning, sådan koppling som öppnats eller justerats av annan än tillverkaren och sådan koppling som uppvisat osäker eller felaktig funktion. 2 Kassera Beiblatt 1, Prüfblatt 2 och Betriebsanleitungen (utgiven i januari 1973) för berörd koppling och ersätt dessa handlingar med Betriebs- und Wartungsanweisung für die Schleppkupplung "Bugkupplung E 72", Ausgabe November 1973. De nya användnings- och underhållsföreskrifterna skall beställas från tillverkaren; Tost, 8 München 15, Thalkirchenstr. 72, Tyskland, med angivande av S/N för berörd koppling.	1 Före 1974-05-15 2 Före 1974-12-01	<u>Underlag</u> Tost Technische Mitteilung Nr 1/73 <u>Referens</u> LBA LTA 74-5 KSAK STM B-6 B	För identifiering anges här nummer på tyskt typcertifikat för berörd bogserkoppling 60.230.4/1

1974-04-26

LVA nr 814A anger nödvändiga åtgärder för att upprätthålla flygmateriells luftvärdighet. Anteckning om åtgärder, som vidtagits för att upprätthålla luftvärdigheten, skall införas i flygloggen och i en logg för berörd flygmateriel med hänvisning till åtgärdsplanen.