

LUFTFARTSVERKET
161 87 BROMMA
SVERIGE
TEL: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
AIRESEARCH - 3 D
Upphåver:
AIRESEARCH - 3 C



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
847B	AiResearch modell TPE331-1-151B, -2-201C, -3U-307G, -5-251C, -5-521K och -6-251M	Kontroll och utbyte av detaljer för bränslereglingsenhetens fastsättning 1 Byt ut stödkonsolen för bränslereglingsenheten i enlighet med paragraf 2.B. i angivet underlag (-0028). 2 Inspektera och kontrollera åtdragningsmomentet för de detaljer som håller fast bränslereglingsenheten och dess stödkonsol, i enlighet med paragraf 2.C. i angivet underlag. 3 Modifiera bränslereglingsenhetens fastsättning i enlighet med angivet underlag (-0029). 4 Installera tre brickor P/N 960C10 och tre bultar P/N MS21279-14 enligt angivet underlag (-0028 Revision 2), om åtgärd enligt pos 1 utförts enligt berört underlag daterat tidigare än 1975-06-20 eller modifiering enligt pos 3 redan har införts.	1 Inom 25 flygtimmar efter 1974-06-24 2 Upprepat med intervall av högst 100 flygtimmar till dess att åtgärd enligt pos 3 utförts. 3 Inom 1000 flygtimmar efter 1974-06-24, dock senast 1975-06-24 4 Inom 100 flygtimmar efter 1976-03-01	<u>Underlag</u> AiResearch Service Bulletin TPE331-73-0028 Rev. 2 daterad 1975-06-20, eller senare revision. AiResearch Service Bulletin TPE331-73-0029 daterad 1974-05-27 eller senare <u>Referens</u> FAA AD No 74-10-10 rev AD No 74-12 rev AD No 75-14	
877	AiResearch modell TFE731-2-2B och -2-1C	<u>Inspektion av bränslepump</u> Inspektera bränslepumpen i enlighet med angivet underlag. Inspektionen behöver dock inte utföras före installation av utbytespumpar med P/N 3070851-7, -8 eller högre strecknummer.	Efter 1974-09-12: Inom 50 flygtimmar och före installation av utbytespump.	<u>Underlag</u> AiResearch Service Bulletin No TFE731-73-3004 daterad 1974-06-14 <u>Referens</u> FAA AD No 74-13-09 rev AD No 74-16	
906	AiResearch modell TFE731-2-1C och -2-2B	Införande av modifiering, installation av tillfällig skylt och kontroll av kompressor 1 Inför ändring No 20 på motorer med enhet P/N 3072102-1 Serie 1 t o m 13. forts	Efter 1974-10-22: 1 Innan ytterligare 20 cykler utförts, eller om: totalt 50 cykler redan utförts ska åtgärden utföras före flygning.	<u>Underlag och Referens</u> FAA AD No 74-11-04	En cykel innefattar varje motorkörning omfattande startförlopp, åtminstone en acceleration till 80-procentigt varvtalsuttag hos lågtrycksrotorn och motorns stoppande. v g v

1976-02-19

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågakarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågakarande LVA-nummer.