

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
Hjul
McCAULEY - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
879	McCauley huvudhjul P/N D-30063-1, D-30063-2 och D-30063-4 S/N 720000 t o m 739999. Berörda hjul förekommer bland annat på flygplan av modell Cessna 180J, A185F, U206F, TU206F, 210L och T210L.	<u>Inspektion och modifiering av huvudhjul</u> 1 För berörda hjul monterade på uppräknade Cessnaflygplan med modellårsbeteckningen 1974: Modifiera hjulen i enlighet med angivet underlag. 2 För berörda hjul monterade på Cessna 180J och A185F med modellårsbeteckningen 1973 samt då hjulen är monterade på annat flygplan än de som uppräknats i denna LVA: Inspektera hjulen med avseende på brustna bultar. 3 Modifiera hjulen i enlighet med angivet underlag på de flygplan som omnämnes i pos 2 ovan	Efter 1974-09-12: 1 Inom 25 flygtimmar 2 Inom 25 flygtimmar och därefter upprepat med intervall av högst 25 flygtimmar till dess att modifiering utförts. 3 Då brustna bult påträffas, dock senast 1975-10-01.	<u>Underlag</u> McCauley Industrial Corporation Service Bulletin WB-1-A daterad 1974-06-10 (Cessna Service Letter SE 74-8) <u>Referens</u> FAA AD No 74-13-06	

1974-08-30

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.