 


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 90
10 nov 1962



KONTROLL AV FLOTTÖRSTÖTTA

90

Gäller:

Tid för åtgärd:

Referens:

Åtgärd:

Flottörer typ **Edo 249 A 2870** (endast modell A) med serienr 1 t o m 280 installerade på flygplan typ **Cessna 180** (enligt Supplemental Type Certificate (STC) SA1-622) och **185**.
Snarast, dock senast 5 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum.
FAA Airworthiness Directive 62-17-4.
Längsgående sprickor har konstaterats på den strömlinjeformade stötten Edo P/N 6061 T6, i området mellan 30 % och 60 % av sektionens korda.

För att förhindra flygning med felaktiga flottörstötter skall nedanstående åtgärder vidtagas.

Utför okulärbesiktning på båda sidor och längs efter hela flottörstötten Edo P/N 6061 T6 med avseende på förekomst av sprickor.

Felaktiga stötter utbytas före nästa flygning, rapport skall sändas till luftfartsstyrelsen.

(Edo telegram av den 7 juli och Edo brev av den 9 juli 1962 avhandlar ovanstående kontroll).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.