 


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 95
27 nov 1962



UTBYT AV HÖLJE TILL GASREGLAGE

95

Gäller:
Tid för åtgärd:

Referens:
Åtgärd:

Flygplan typ **Morane Saulnier MS 880B och MS 885.**

Snarast, dock senast 25 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum, om ändringen ej redan blivit införd.

Consigne de Navigabilité 62-7-2.

För att öka styvheten hos gasreglages bowdenkabel och för att minska risken för att bowdenkabeln böjer sig mellan infästningspunkterna skall ytterhöljet utbytas mot ett med 6 mm ytterdiameter och 1,5 mm tråddiameter och rörstyrningar skall införas på brandskottet och vid gasreglaget.

Två brickor varav en med nedsvarvad ansats skall monteras på förgasarens reglagehävarm för att förhindra att reglagetråden nöter mot reglagehävarmen.

Motsvarande ändring har införts vid tillverkningen på flygplan med tillverkningsnummer 46, 48, 50 och högre.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.