 


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 97
27 nov 1962



KONTROLL OCH UTBYTE AV SLANG TILL BRÄNSLELEDNING

97 **Gäller:** Flygplan typ **Morane Saulnier M.S. 880 B och M.S. 885** med tillverkningsnummer 1 t o m 100.
Tid för åtgärd: Snarast, dock senast 31 december 1962.
Referens: Consigne de Navigabilité 62-11-3.
Åtgärd: Det har visat sig att bränsletillförseln mellan vänster vingtank och kroppstank på ovan nämnda flygplantyp kan avstanna genom att i ledningssystemet ingående gummislangar pressas flata. Med anledning därav skall nedanstående åtgärder vidtagas.

Kontrollera att bränsleledningen (slangen) mellan vänster vingtank och kroppstank är märkt med 2 längsgående gröna band. Om denna märkning saknas skall slang utbytas mot originalslang, som vid leverans är märkt på ovan nämnt sätt. Vid monteringen kontrolleras att slang ej är vriden eller på annat sätt deformerad.

Vid första tankning efter byte av slang kontrolleras att bränsleströmningen mellan tankarna sker normalt.

(Morane Saulnier Service Rallye No. 9 avhandlar ovanstående ändring.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.