

LUFTFARTSVERKET
 161 89 BROMMA
 SVERIGE
 TEL: Stockholm 08/98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnätet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
 PIPER - 15 A
 Upphåver:
 PIPER - 15

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
976	Piper modell PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7405495	<u>Inspektion av främre sidroderlinor</u> Inspektera vänster och höger sidroderlinor P/N 41947-03 i enlighet med angivet underlag. Om något fel beträffande linornas dragning förekommer, skall detta avhjälpas före påföljande flygning i enlighet med angivet underlag.	Efter 1975-06-03: Inom 10 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No. 379A <u>Referens</u> FAA AD No. 75-06-04	
977	Piper modell PA-28-140 PA-28-150 PA-28-151 PA-28-160 PA-28-S-160 PA-28-180 PA-28-S-180 S/N 28-03 och 28-1 t o m 28-7525201 PA-28R-180 PA-28R-200 S/N 28R-30002 t o m 28R-7535143	<u>Kontroll av dräneringskran på bränslefilter</u> 1 Kontrollera dräneringskranen på bränslefilteret vid brandskottet enligt angivet underlag. Om kranen är lös, skall åtgärder enligt samma underlag utföras före påföljande flygning. 2 Om ej tidigare utfört, så skall Loc-tite (88-31) anbringas och kontramutter installeras i enlighet med angivet underlag.	Efter 1975-06-03: 1 Före nästa flygning 2 Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No. 450 <u>Referens</u> FAA AD No. 75-08-03	
978	Piper modell PA-31P S/N 31P-1 t o m 31P-7400213 PA-31 och PA-31-300 S/N 31-1 t o m 31-7401248 PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7405242 och 31-7405400 t o m 31-7405462	<u>Inspektion av manöverstång för höjdroder</u> Inspektera höjdrodrets manöverstång P/N 40847-04 i enlighet med angivet underlag. Om lösa ändstycken påträffas, skall berörd manöverstång bytas ut mot felfri manöverstång enligt angivet underlag.	Efter 1975-06-03: Inom 100 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No. 409 respektive Piper Service Bulletin No. 433 <u>Referens</u> FAA AD No. 75-09-10	
979	Piper modell PA-23-250 S/N 27-7554001 t o m 27-7554060	<u>Utbyte av bländskydd</u> Byt ut befintligt bländskydd för instrumentpanelen i enlighet med angivet underlag.	Efter 1975-06-03: Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No. 452 och Piper Kit No. 760932 <u>Referens</u> FAA AD No. 75-11-05	
					V S V

1975-09-17

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.