

Helikopter

AEROSPATIALE - 1
(SE 3130)

Upphåver: Sidorna SE 3130
Alouette, 1, 2, 3, 4 och 5.

LVA nr	Galler	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
20/58 A	SE 3130 Alouette II	Kontroll och byte av stjärtrotorväxels bultar 1 Kontrollera åtdragningsmomentet enligt angivet underlag. 2 Kontrollera bultarna beträffande slitage och sprickor enligt angivet underlag. Momentdrag.	1 Vid 50-timmars tillsyn och vid onormala vibrationer. 2 Vid 150-timmars tillsyn.	Underlag Helicop-Service SE 3130 No AL 66.11.087B Referens BV Cdn 58-4-5	
21/58 A	SE 3130 Alouette II	Besiktning av trimcylin- dern Kontrollera trimcylin- dernas kolvstång beträffan- de korrosion. Vid korro- sion skall åtgärder en- ligt angivet underlag vidtagas.	Upprepat med intervall av högst 25 flygtimmar.	Underlag Helicop-Service SE 3130 No AL 85.11-122 Referens BV Cdn 58-4-5	
22/58 1-	SE 3130 Alouette II	Besiktning av stjärt- rotorblad Kontrollera stjärtrotor- bladen enligt angivet underlag.	Upprepat med intervall av högst 5 flygtimmar.	Underlag Helicop-Service SE 3130 No AL 34.11.131A Referens BV Cdn 58-10-7	
9/59 A	SE 3130 Alouette II	Modifiering av stjärt- rotorblad Modifiera stjärtrotorblad P/N SE.3130.S 34.40.000 enligt angivet underlag.	Före 1959-06-01	Underlag Alouette II Modification Proposal No V-53 Referens BV Cdn 59-2-9	
10/59 A	SE 3130 Alouette II, om den används för sådant ändamål att kopplingen blir utsatt för häftiga inkopplingar eller motor- starter på låg höjd.	Modifiering av centrifu- galkoppling Modifiera centrifugal- kopplingen enligt angivet underlag.	Före 1959-08-01	Underlag Alouette II Modification Proposal No V-48 Referens BV Cdn 59-2-9	
11/59 A	SE 3130 Alouette II	Modifiering av hållare för lagerkula Modifiera hållare för la- gerkula i stjärnplattorna enligt angivet underlag.	Före 1959-06-01	Underlag Alouette II Modification Proposal No V-49 Referens BV Cdn 59-2-9	
27/59 A	SE 3130 Alouette II	Kontroll av magnetplugg i huvudrotorväxel Kontrollera huvudrotor- växels magnetplugg med avseende på eventuell fö- rekomst av stålspån. Vid befarad skärning skall väx- eln nedtagas för kontroll	Vid daglig tillsyn	Referens Driftstörningsrapport 25/9-59 för helikopter SE-HDN.	
47/59 A	SE 3130 Alouette II	Modifiering av stjärtbom Ändra stjärtstöttans bak- re infästning och avlägs- na stabilisatorns ändski- vor i enlighet med angiv- na underlag.	Före 1960-02-15	Underlag Alouette II Modification Proposal No V-63 och Helicop-Service SE 3130 No AL 45.11.175 Referens BV Cdn 59-16-10	