

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
GENERAL ELECTRIC -2B
Upphåver:
GENERAL ELECTRIC -2A



LVA nr

1032A	Titel: <u>Kontroll av turbin- och fläktblad</u> Gäller: General Electric modell CF700-2C, -2D och -2D-2, försedda med turbin- och fläktblad P/N 6002T57P01 med S/N uppräknade i FAA AD No 75-05-13 Åtgärd: Utför kontroll av turbin- och fläktblad P/N 6002T57P01 med hjälp av elektroinduktiv provning i enlighet med angivet underlag eller utför kontrollen med hjälp av fluorescerande inträngningsvätska i enlighet med Section 72-72-1 i General Electric Overhaul Manual SEI-133 Section 72-72-1 Tid för åtgärd: Efter 1976-03-03: För blad med 400 timmars gångtid eller mer: Inom 30 flygtimmar. För blad med mindre gångtid än 400 timmar: Inom 430 timmars gångtid uppnås. Upprepad kontroll med intervall av högst 400 flygtimmar. Underlag: General Electric Alert Service Bulletin No (CF 700) A72-124 eller No (CF 700) A72-125. Referens: FAA AD No 75-05-13, revision 76-04
1033	Titel: <u>Inspektion av drivaxel</u> Gäller: General Electric modell CJ610-9, CF700-2C, -2D och -2D-2, som fått axeln P/N 37C301961P102 injusterad med verktyg P/N 2C5325 inom de föregående 800 gångtimmarerna Åtgärd: Inspektera växellådans horisontella drivaxel i enlighet med angivet underlag. Byt ut slitna delar i den omfattning, som föreskrivs i samma underlag. Tid för åtgärd: Efter 1975-11-18: Inom 100 flygtimmar. Underlag: General Electric Service Bulletin No (CJ 610) A72-117 eller No (CF 700) A72-130. Referens: FAA AD No 75-19-05
1384	Titel: <u>Kontroll och byte av kompressorhjul</u> Gäller: General Electric modell CJ 610-5 och -6 och CF 700-2C, -2D, -2D-2, utrustade med följande kompressorhjul: Steg 6 S/N 07911, 07932 Steg 7 S/N 08742, 08745, 08756, 08760, 08761, 08767, 08806, 08815, 08818, 08822, 08825, 08826, 08832, 08849, 08851, 08853, 08867, 08873, 08876, 08879, 08891, 08895, 08897, 08899, 09120, 09127, 09145 Åtgärd: Byt ut 6:e och 7:e stegens kompressorhjul med P/N 37D401316P101 respektive P/N 37D401317P101, som har serienummer enligt ovan och kontrollera kompressorhjul i steg 1: P/N 37E501428P102 och P/N 37E501428P106 och S/N 09804, 09811, 09818, 09825, 09847, 09861; enligt anvisningar i angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1978-05-22. Före flygning, om ej redan utfört. Underlag: General Electric Engine Alert Service Bulletin No (CJ 610) A72-130 eller (CF 700) A72-140, daterade March 3/78, eller senare utgåvor Referens: FAA AD 78-07-06
1703	Titel: <u>Utbyte av turbinskivor</u> Gäller: General Electric modell CJ610-8A och -9, CF700-2D och -2D-2 med turbinskivor P/N 5011T75P01 (första steget) och P/N 5011T76P01 (andra steget) och med S/N enligt angivet underlag. Åtgärd: Byt ut berörda turbinskivor i första och andra steget enligt anvisningarna i angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1981-02-23: Inom 50 cykler, om ej redan utfört. Underlag: General Electric Company Alert Service Bulletin No (CJ 610) A72-135, Addendum 1, daterad May 19, 1980 och No (CF 700) A72-142, Addendum 1, daterad May 19, 1980. Referens: FPA AD 80-08-06 R1, Issue No 81-02.

1981-02-23