

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
BRANDVARNARE -1



LVA nr

1423	Titel: Kontroll och eventuellt byte av brandvarnare Gäller: Alla luftfartyg, utrustade med brandvarnare modell Chloride Pyrotector P/N 30-207 och 30-215, P/N 30-207-2, -2A, -2B, -3, -3A, -3B, -4, -4A, -4B, -6, -6A, -6B, -7, -7A, -8, -10, -19, -20A; 30-215, 30-215-4 och -4B Åtgärd: Placera ett rött glas över brandvarnarens lins och belys denna med en ficklampa. Om brandvarning registreras med den ordinarie testomkopplaren men uteblir vid belysning med ficklampa, skall ledningssystemet kontrolleras avseende eventuellt avbrott i strömförsörjningen. Fel på brandvarningssystemet skall rapporteras till: Luftfartsinspektionen Fack 601 01 NORRKÖPING Anmärkning: När brandvarnare med P/N enligt ovan utbyts till av FAA godkända brandvarnare, som är uppräknade i angivet underlag, behöver upprepad kontroll enligt denna LVA ej utföras Tid för åtgärd: Efter 1978-08-21: Inom en vecka och därefter upprepat i intervaller av 100 flygtimmar Underlag: Advisory Bulletin No PY.78-1, Revision 1, daterad April 7, 1978, eller senare utgåva Referens: FAA AD 78-14-09
------	---

1978-08-21

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.