

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Motor
STARK STAMO -1A
Upphåver:
STARK STAMO -1

LVA nr

1057	Titel: <u>Installation av låsbleck</u> Gäller: Stark Stamo modell MS 1500/1 och MS 1500/2 Åtgärd: Demontera locket i oljesumpens botten. Rengör oljefiltret och montera nya packningar. Montera låsbleck under lockets muttrar och lås muttrarna enligt anvisningar i angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1975-12-31: Inom 25 flygtimmar Underlag: Pieper Motorenbau Änderung Nr 10 Referens: LTA 75-75
1462	Titel: <u>Sprickundersökning av vevhus och modifiering</u> Gäller: Stark Stamo modell MS 1500/1 och MS 1500/2 och som: a) Ej grundöversetts efter 1972-02-01 b) Grundöversetts under tiden 1972-02-01 t o m december 1975 Åtgärd: 1 <u>Motorer enligt a) ovan:</u> Inför modifiering enligt tillverkarens ändringsmeddelande 2 <u>Motorer enligt b) ovan:</u> Kontrollera vevhuset med avseende på sprickförekomst och oljeläckage och åtgärda motor, om sprickor eller oljeläckage upptäcks, före ytterligare flygning Tid för åtgärd: Efter 1978-12-20: 1 Senast 1979-03-15 2 Inom 10 gångtimmar och därefter var 50:nde gångtimme till dess att åtgärd enligt tillverkarens ändringsmeddelande Nr 4 införts Anmärkning: Modifiering enligt tillverkarens ändringsmeddelande Nr 4 får endast utföras av tillverkaren Underlag: Tillverkarens TM Nr 5, daterat 1978-08-31, eller senare utgåva Referens: LTA 78-269 och STM-L-1029

1979-01-15

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.