

LUFTFARTSVERKET  
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE  
TEL: 011 - 19 20 00  
TELEGRAMADRESSER:  
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA  
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING  
TELEX 64250

# LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Luftfartyg, allmänt  
LUFTFILTER - 1A  
Upphäver:  
LUFTFILTER - 1

LVA nr

1466A

**Titel:** Kontroll av luftfilter

**Gäller:** Luftfilter tillverkade av BRACKET AIRCRAFT SPECIALITIES INC och med filterhållare av aluminiumnät installerade enligt Supplemental Type Certificate (STC), STC SA71GL och STC SA693CE. Dessa luftfilter kan förekomma på nedanstående luftfartyg.

Beech, A65, 70, 65-B80, 65-88, C-23, A24R och B-24R

Bonanza, 33, 35 och 36

Cessna, 120, 140, 140A, 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, 150L, 150M, A150L och A150M, 170, 170A, 170B, 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L och 172M, 177, 177A, 177B, 177RG och F177RG, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182G, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E och A185F, 210A, B, C, D, E och 310A, B, C, D, F, G, H, I, J, K och L.

Consolidated Aeronautics (Lake), LA4-200

Grumman American, AA-1, AA-1A, AA-1B och AA-5

Mooney, M18C, M20, M20A, M20B, M20C, M20D och M20G

Piper, PA-20, PA-20-115 och PA-20-135, PA-23-150, 160, PA-24-180 t o m S/N 1477, PA-31, 31-300, 31-350.

Varga (shinn), 2150A

**Åtgärd:** Kontrollera och byt ut luftfilter som har filterhållare av aluminium mot filterhållare med stål nät enligt anvisningarna i Service Bulletin No 3, Rev 1, och kontrollera att luftfilter P/N BA100, BA2310, BA5710, BA7110, BA7210, BA7310, BA7410 och BA7510 har packningshållare monterad enligt Service Bulletin No 5.

**Tid för åtgärd:** Efter 1981-08-24 Inom 25 flygtimmar om ej redan utfört.

**Anmärkning:** Aluminiumnät som vid kontroll enligt denna LVA är oskadade får återanvändas men skall bytas mot stål nät inom 100 flygtimmar.

**Underlag:** Brackett Service Bulletin No 3 Revision 1 eller  
" " " No 6 " 1.  
" " " No 5

**Referens:** FAA AD 81-15-03 som upphäver 78-25-05

1981-08-24

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.