

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
PRATT & WHITNEY - 2E
Upphäver:
PRATT & WHITNEY - 2D



LVA nr

1436	<u>Titel:</u> <u>Modifiering av kompressorns kullagerkäpa</u> <u>Gäller:</u> Pratt & Whitney modell PT6A-6, -6A, -6B, -20, -20A, -20B, -6/C20 och PT6B-9, alla S/N före PC-E22659 <u>Åtgärd:</u> Öka diametern på kylluftshålen i kompressorns käpa P/N 3023292 enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1978-10-13: Vid nästa översyn, om ej redan utfört. <u>Underlag:</u> Pratt & Whitney Service Bulletin No 1188, revision No 1, daterad 14 November 1975 eller senare utgåva <u>Referens:</u> Kanadensisk AD CF-78-14
1596	<u>Titel:</u> <u>Kontroll av länksystem, propelleromställning</u> <u>Gäller:</u> Pratt & Whitney PT6A-6A, -6B, -6/C20 och -20 <u>Åtgärd:</u> Kontrollera inbördes montering mellan ändstycke P/N 3010175 och gaffelände P/N 3010622 eller 3012419 enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-03-17: Inom 10 flygtimmar, om ej redan utfört <u>Underlag:</u> DeHavilland Alert Service Bulletin No A 6/387 <u>Referens:</u> Kanadensisk AD CF-79-20
1616A	<u>Titel:</u> <u>Kontroll och utbyte av drivkoppling för bränslepump</u> <u>Gäller:</u> Pratt & Whitney modell PT6A-6, -6A, -6B, -6/C20, -11, -15AG, -20, -20A, -20B, -21, -25, -25A, -27, -28, -34, -34B, -34AG, -36, -41, -45A, -45B, -112, -135 och PT6A-20A, -25, -27, -28, -34, som är utrustade med bränslepumpskoppling P/N 02-14910-01 <u>Åtgärd:</u> Kontrollera bränslepumpen och byt ut drivkopplingen vid behov enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-06-02 A Motorer med bränslepumpskoppling P/N 02-14910-01 och som har bränslepump, som är utbytt inom de senaste 200 flygtimmar: Inom 50 flygtimmar och därefter i intervaller av 200 flygtimmar. B Senast 1981-07-01: Byt ut bränslepumpskoppling P/N 02-14910-01 och ersätt den med bränslepumpskoppling P/N 5006050. <u>Underlag:</u> Pratt & Whitney Service Bulletin 1316 rev 1, 3139 eller 12025 <u>Referens:</u> FAA AD 80-08-12
1701	<u>Titel:</u> <u>Utbyte av kugghjul i växellåda</u> <u>Gäller:</u> Pratt & Whitney modell JT15D-1 och JT15D-1A, S/N fr o m 76001 t o m 77198 och JT15D-4, S/N 70001 t o m 70508 <u>Åtgärd:</u> Byt ut kugghjul P/N 3020692 och kugghjul P/N 3020694 mot nya kugghjul P/N 3031080 och 3020694 enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1981-01-26. Vid nästkommande översyn, om ej redan utfört. <u>Anmärkning:</u> JT15D-4 monterade på Aérospatiale modell S/N 601 "Corvette" skall åtgärdas inom 300 flygtimmar eller 6 månader, räknat från 1981-01-26 <u>Underlag:</u> Pratt & Whitney Service Bulletin No 7152 <u>Referens:</u> Kanadensisk AD CF-80-26

1981-05-25

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifragavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifragavarande LVA-nummer.