

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
PIPER - 29 E

Upphäver:
PIPER - 29 D

LVA nr

1623	Titel: Kontroll/utbyte av gångjärmskonsoler, sidroder Gäller: Piper modell PA-38-112 Åtgärd: - Utför sprickundersökning med penetrerande vätska av övre gångjärmskonsoler P/N 77610-02 och byt vid behov ut konsoler, om sprickor upptäcks - Byt ut gångjärmskonsoler P/N 77610-02 mot nya konsoler 77610-03 enligt anvisningarna i angivet underlag Anmärkning: Sprickundersökning enligt 1 utgår, om utbyte av konsoler enligt 2 ovan utförs Tid för åtgärd: Efter 1980-06-23: 1 Inom 50 flygtimmar, om ej redan utfört, därefter i 50-timmarsintervaller. 2 Senast 1980-08-31. Underlag: Piper Service Bulletin No 686 Referens: FAA AD 80-11-02
1624	LVA 1624 upphävd och ersatt av LVA 1875
1627	Titel: Utbyte/modifiering av infästningsbult för gasreglage Gäller: Piper modell PA-28-181 S/N 28-7790032 t o m 28-8090227, PA-32R-300 S/N 32R-7680001 t o m 32R-7780148 och PA-32-300 S/N 32-7640001 t o m 32-7740032 Åtgärd: Byt ut infästningsbult (gäller PA-32) eller utför modifiering enligt Piper Modification Kit 764-009V Tid för åtgärd: Efter 1980-08-18 Inom 50 flygtimmar Underlag: Piper Service Bulletin No 537 och 679 Referens: FAA AD 80-14-02
1628	Titel: Modifiering av mikrofonrelä Gäller: Piper modell PA-28-161, PA-28-181, PA-28-201T, PA-28-236, PA-28R-201, PA-28RT-201, PA-28R-201T, PA-28RT-201T, PA-32-260, PA-32-300, PA-32-301, PA-32-301T, PA-32R-300, PA-32RT-300, PA-32RT-300T, PA-32R-301, PA-32R-301T, PA-34-200T och PA-44-180 och med serienummer enligt angivet underlag Åtgärd: Inför åtgärder enligt PART I och PART II i angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1980-08-18 Inom 10 flygtimmar (PART I) och PART II senast inom 100 flygtimmar Underlag: Piper Service Bulletin No 681 Referens: FAA AD 80-14-03
1629 A (forts)	Titel: Sprickundersökning/förstärkning av klaffmekanism Gäller: Piper modell PA-31 S/N 31-2 t o m 31-8012010, PA-31-325 S/N 31-7512006 t o m 31-8012010, PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-8052025, PA-31P S/N 31P-1 t o m 31P-7730012, PA-31T <i>UPPHÄVD 2703/94</i>

1983-04-11

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågasvarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågasvarande LVA-nummer.

1629A (forts)	S/N 31T-7400002 t o m 31T-8020086, PA-31T1 S/N 31T-7804001 t o m 31T-8104001 <u>Åtgärd:</u> Utför sprickundersökning och inför förstärkning enligt Piper Kit P/N 763986 om sprickor upptäcks <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-08-18 Sprickundersökning inom 50 flygtimmar och därefter i intervaller av 50 flygtimmar till dess att Piper Kit P/N 763 986 installerats <u>Underlag:</u> Piper Service Bulletin No 647A <u>Referens:</u> FAA AD 80-14-06 och 81-23-06
1630	<u>Titel:</u> <u>Modifiering av alternativt luftintag</u> <u>Gäller:</u> Piper modell PA-31-325 S/N 31-7400990 och 31-7512006 t o m 31-7612030, PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7652066 <u>Åtgärd:</u> Inför modifiering enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-08-18 Inom 50 flygtimmar <u>Underlag:</u> Piper Service Bulletin No 479 B <u>Referens:</u> FAA AD 80-13-06
1637	<u>Titel:</u> <u>Revision av flyghandbok</u> <u>Gäller:</u> Piper modell PA-31T S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620057 och PA-31T-7720001 t o m 31T-7920004 <u>Åtgärd:</u> Inför aktuell revision i flyghandboken enligt anvisningar i FAA AD-note 80-14-08 <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-08-14: Inom 25 flygtimmar. <u>Referens:</u> FAA AD 80-14-08
1639	(Se text under Luftfartyg allmänt SYRKASUTRUSTNING)
1646	<u>Titel:</u> <u>Kontroll/eventuellt utbyte av balansvikter för höjdroder</u> <u>Gäller:</u> Piper modell PA-31 och PA-31-325 S/N 31-7401201 t.o.m. 31-8012076, 31-8012078, 31-8012079 och PA-31-350, S/N 31-7405401 t.o.m. 31-8052169 och 31-8052172 <u>Åtgärd:</u> 1 Utför kontroll och vid behov utbyte av balansvikter för höjdroder enligt anvisningarna i angivet underlag 2 Ändra partnummer på båda höjdroderhalvorna enligt angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-09-22: Inom 50 flygtimmar. <u>Underlag:</u> Piper Service Bulletin No 690 <u>Referens:</u> FAA AD 80-17-02
1647	<u>Titel:</u> <u>Kontroll och vid behov utbyte av varningsskyltar</u> <u>Gäller:</u> Piper modell PA-31, PA-31-325, S/N 31-7401201 t o m 31-8012072 och PA-31-350, S/N 31-7405401 t o m 31-8052162 <u>Åtgärd:</u> Utför kontroll av varningsskyltar och vid behov utbyte enligt anvisningar i angivet underlag <u>Anmärkning:</u> Revision av POH (för årsmodeller 1980) skall utföras i samband med denna kontroll <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-09-22: Inom 50 flygtimmar. <u>Underlag:</u> Piper Service Bulletin No 688 <u>Referens:</u> FAA AD 80-17-06
1649	(Se text under Luftfartyg allmänt, BRÄNSLEFLÖDESGIVARE)