

KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 163
2/1965
1 feb



TÄTNING I LANDSTÄLLSUTRYMME

163 Gäller:
Tid för åtgärd:

Referens:
Åtgärd:

Flygplan, typ **Piper PA-25-235** med serienummer 25-02, 25-2000 t o m 25-2931.
Snarast, dock senast inom 50 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum om åtgärden ej vidtagits tidigare.
FAA Airworthiness Directive 64-24-5.
Luftläckor, som tillåter rökbemängd luft från motorn att intränga i kabinen genom kroppsskallet kan förefinnas i området för högra huvudlandställets infästning.
För att rätta till detta skall nedanstående åtgärder vidtagas.

Montera tätning Piper Kit nr 75 68 24 på fram- och baksidan av höger huvudlandställets infästning i enlighet med anvisningarna i Piper Service Bulletin No. 221 av den 27 augusti 1964.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.