

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
MOONEY -2 C
Upphåver:
MOONEY -2 B



LVA nr

LVA	<u>Airworthiness Directives, som utfärdats på Mooney M20J av tillverkarlandet före 1978:</u> 77-06-01, 77-08-06 och 77-18-01 LVA för Mooney modell M20J införs fr o m 1978. Vid import av nämnda modell skall kontrolleras att ovanstående obligatoriska åtgärder är införda, därutöver gäller följande LVA.
1441	<u>Titel:</u> Byte av bultar i landställ <u>Gäller:</u> Mooney modell M20F alla S/N och M20J S/N 24-0001 t o m 24-0609 <u>Åtgärd:</u> Byt ut berörda bultar enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1978-11-13. Inom 30 dagar, om ej redan utfört. <u>Underlag:</u> Mooney SB No M20-212, daterad March 1, 1978, eller senare utgåva <u>Referens:</u> FAA AD 78-15-02
1634	<u>Titel:</u> Montering av bränslefilter <u>Gäller:</u> Mooney modell M20E S/N 101 och högre, M20F S/N 660002 och högre, M20J S/N 24-0002 t o m 24-1016 <u>Åtgärd:</u> Montera bränslefilter enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-08-18 Inom 25 flygtimmar <u>Underlag:</u> Mooney Service Bulletin M20-222A <u>Referens:</u> FAA AD 80-13-03
1645	<u>Titel:</u> Modifiering av oljetrycksgivarens montering. <u>Gäller:</u> Mooney modell M20J, S/N 24-0084, 24-0378 t.o.m. 24-0906, 24-0908 t.o.m. 24-0925, 24-0927 t.o.m. 24-0942 och 24-0946. <u>Åtgärd:</u> Ta bort och ersätt vinkelförskruvningen (45°) som är monterad till oljetrycksgivaren mot flexibel slang, P/N S94B90145 och montera en adapter AN 816-3 på den kvarvarande vinkelförskruvningen (45°) samt återmontera oljetrycksgivaren enligt anvisningarna i angivet underlag. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-09-22. Inom 25 flygtimmar om ej redan utfört. <u>Underlag:</u> Mooney Service Bulletin M20-221. <u>Referens:</u> FAA AD 80-17-03 och skrivelse L81/80-1202.
1649	(Se text under luftfartyg allmänt, BRÄNSLEFLÖDESGIVARE)
1696	(Se text under luftfartyg allmänt OLJEKYLARE)
1697	<u>Titel:</u> Förstärkning av kroppsstruktur <u>Gäller:</u> Mooney modell M20K S/N 25-0001 t o m 25-0247 <u>Åtgärd:</u> Inför förstärkning av undre kroppsror enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1981-01-26 Inom 90 dagar, om ej redan infört <u>Underlag:</u> Mooney Service Bulletin M20-220 <u>Referens:</u> FAA AD 80-02-12

1981-01-26