

65
KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 165
4/1965
1 feb



KONTROLL AV EL-LEDNING TILL LANDSTÄLL

165

Gäller:
Tid för åtgärd:

Referens:
Åtgärd:

Flygplan typ **Piper PA-24** och **Piper PA-24-250** med serienummer 24-1 tom 24-3284.
Snarast dock senast inom 50 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum om åtgärden ej vidtagits tidigare.

FAA Airworthiness Directive 64-22-3.

För att förhindra möjligheten till avbrott i el-ledningen till landställets säkerhetskontakt eller att denna ledning lossnar, vilket kan resultera i utebliven funktion hos landställets säkerhetskontakt skall någon av nedanstående åtgärder vidtagas.

A. Utför okulärbesiktning av el-ledningen på vänster sidas huvudlandställsben vid anslutningsplinten för anslutningen till säkerhetskontakten beträffande avbrott eller lossnad ledning.

Reparera ev brusten eller lossnad ledning eller anslutningsplint före nästa flygning.

B. Utför modifiering med modifieringssats Piper Kit No 754475 som ger erforderlig rörelsefrihet mellan den nya fastsättningen och säkerhetskontakten för att förhindra dragning i ledningen.

(Piper Service Letter No 379 av den 12 juli 1962 avhandlar ovanstående åtgärder.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.