

1643 (Forts)	<u>Åtgärd:</u> Byt ut huvudrotorstraps enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-09-22: Inom 100 flygtimmar för straps som har mer än 1100 flygtimmar eller mer än 24 månader i drift. <u>Straps med mindre än 1100 h eller 24 månader:</u> Senast vid 1200 flygtimmar eller innan totalt 24 månader i drift uppnås. <u>Underlag:</u> Bell Service Bulletiner 204-80-8, 205-80-12 eller 212-80-17 <u>Referens:</u> FAA AD 80-17-09
1655	<u>Titel:</u> <u>Sprickundersökning - Vid behov förstärkning av stjärtbom</u> <u>Gäller:</u> Agusta A109A med stjärtbom P/N 109-0370-01 och S/N t o m 056 och S/N 030EM t o m S/N 057EM <u>Åtgärd:</u> Utför sprickundersökning enligt anvisningarna i angivet underlag (PART I) och utför vid behov förstärkning enligt anvisningarna i angivet underlag (PART II och PART III) <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-10-20: PART I Varje daglig tillsyn PART II Varje 25-timmars tillsyn PART III, om sprickor upptäcks vid sprickundersökning enligt PART I och II <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico 109-23 <u>Referens:</u> RAI AD 80-170/A 109-17
1656	<u>Titel:</u> <u>Utbyte av mittben i motorfundament</u> <u>Gäller:</u> Agusta A109A t o m S/N 7169, som har motorfundament med mittben P/N 109-0605-06-13 och -14 och P/N 109-0605-07-13 och -14 <u>Åtgärd:</u> Byt ut mittben i motorfundament på berörda helikoptrar enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Vid nästa motorbyte eller när motorn av någon anledning tas bort, dock senast 1981-06-30 <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico 109-25 <u>Referens:</u> RAI AD 80-182/A 109-18
1657	<u>Titel:</u> <u>Modifiering av temperaturvarningskrets för batteri</u> <u>Gäller:</u> Agusta A109A t o m S/N 7176, dock ej S/N 7156, 7170 och 7173 <u>Åtgärd:</u> Inför föreskriven modifiering enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Vid nästa tillsyn, dock senast 1980-01-01 <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico 109-24 <u>Referens:</u> RAI AD 80-188/A 109-19
1658	<u>Titel:</u> <u>Kontroll/reparation av växellåda för stjärtrotor</u> <u>Gäller:</u> Agusta Bell modell 206A och 206B t o m S/N 8594 <u>Åtgärd:</u> Kontrollera åtdragningsmomentet för växellådans muttrar enligt anvisningarna i angivet underlag (PART I) samt utför vid behov reparation enligt anvisningarna i angivet underlag (PART II) <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-10-20: Vid nästa 100-timmarstillsyn, dock senast 1981-03-01 <u>Underlag:</u> Agusta Bollettino Tecnico 206-140 <u>Referens:</u> RAI AD 80-172/AB 206-101