

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Luftfartyg, allmänt
KABINVÄRMARE - 1B
Upphäver:
KABINVÄRMARE - 1A

LVA nr

1723	Titel: <u>Kontroll/översyn av kabinvärmare</u> Gäller: STEWART-WARNER (SOUTH WIND DIVISION), modell 8240, 8253, 8259 och 8472 Åtgärd: - Utför kontroll av kabinvärmaren enligt tillverkarens serviceföreskrift och i samband därmed skall följande detaljer kontrolleras med avseende på fullgod funktion och riktig montering: - Lufttrör, brännkammare, avgasrör (nötskador, värmeskador, igensättning) - Dränerledningar (nötskador, igensättning) - Bränsleledningar (nötskador, läckage) - Elledningar (kortslutningsrisk, isoleringsskador) - Utför översyn av kabinvärmaren enligt tillverkarens serviceföreskrifter. (Översyn innebär komplett isärtagning, reparation, ihopsättning och funktionskontroll.) Tid för åtgärd: Efter 1981-06-01: <u>Kabinvärmare med 250 gångtimmar eller mer:</u> Utför åtgärd 1 inom 50 h och därefter i 250 h intervaller. <u>Kabinvärmare med 1000 gångtimmar eller mer:</u> Utför åtgärd 2 (översyn) inom 50 h, om ej tidigare utfört under de senaste 950 h och därefter i intervaller av 1000 h. Anmärkning: Om kabinvärmarens gångtid ej kan fastställas, <u>skall</u> alltid flygplanets totala gångtid räknas. Underlag: <u>Service Manuals nr:</u> 09-998 eller P.M. 35710 (gäller modell 8240) P.M. 20688 (gäller modell 8253) 09-1015 (gäller modell 8472) alternativt Heater Components, Overhaul and Parts Manual eller motsvarande underlag. Referens: FAA AD 81-09-09
1796A	Titel: <u>Kontroll av kabinvärmare</u> Gäller: Janitrol Aero Division (Midland-Ross Corporation), modell B1500, B2030, B3040 och B4050 Åtgärd: Utför kontroll av kabinvärmare enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: - Kabinvärmare i bruk och med mer än 450 h efter nyinstallation eller senaste översyn, räknat fr o m 1982-05-06, skall kontrolleras enligt anvisningarna i angivet underlag inom 50 drifttimmar eller 12 månader och <u>därefter i intervaller</u> av 100 drifttimmar eller 24 månader, vilket som först uppnås - Kabinvärmare i bruk och med mindre än 450 h efter nyinstallation eller senaste översyn skall kontrolleras enligt anvisningarna i angivet underlag, innan en total drifttid av 500 h uppnås och därefter i intervaller enligt A ovan - Kabinvärmare, som inte är i bruk och som ej har ny brännkammardel, som monterats i luftfartyg efter 1982-05-06, skall kontrolleras enligt anvisningarna i angivet underlag, innan en drifttid av 250 h uppnås och därefter i intervaller enligt A ovan - Ny eller översedd kabinvärmare med ny brännkammardel, som monterats i luftfartyg efter 1982-05-06, skall kontrolleras enligt anvisningarna i angivet underlag, innan en drifttid av 500 h uppnås och därefter i intervaller enligt A ovan Underlag: Janitrol Maintenance and Overhaul Manual, Instruction P/N 24E25-1, daterad October 1981, eller senare utgåva Referens: FAA AD 82-07-03

1982-06-04